#### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:	)		T. T.
Tsutomu WAKABAYASHI, et al.	)		6937 6937
Application No.:	)	Group Art Unit: To Be Assigned	09/7
Filed: January 26, 2001	) )	Examiner: To Be Assigned	В <b>=</b>
1 110d. Juliuary 20, 2001	,		

For: CAMERA AND RESET DEVICE THEREOF

# SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIOR FOREIGN APPLICATION IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF 37 C.F.R. §1.55

Assignment Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

Sir:

In accordance with the provisions of 37 C.F.R. §1.55, the applicant(s) submit(s) herewith certified copy of the following foreign application:

Japanese Patent Application No. 2000-017397 Filed: January 26, 2000

It is respectfully requested that the applicants be given the benefit of the foreign filing date as evidenced by the certified papers attached hereto, in accordance with the requirements of 35 U.S.C. §119.

Respectfully submitted, STAAS & HALSEY LLP

By:

David M. Pitcher

Registration No. 25,908

Date: January 26, 2001
700 11th Street, N.W., Suite 500
Washington, D.C. 20001
(202) 434-1500

06522 VS

# 日本国特許庁 PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

001601us

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて いる事項と同一であることを証明する。

いる事項と同一であることを証明する。
This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 顊 年 月 日 Date of Application: 2000年 1月26日

出 願 番 号 Application Number: 特願2000-017397

出 額 人 Applicant (s): 株式会社ニコン 株式会社ニコンシステム

2001年 1月 5日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office 及川耕



#### 特2000-017397

【書類名】 特許願

【整理番号】 00-00064

【提出日】 平成12年 1月26日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G03B 17/06

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式会社ニコン

内

【氏名】 若林 勤

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番3号 株式

会社ニコンシステム内

【氏名】 武藤 幸雄

【特許出願人】

【識別番号】 000004112

【氏名又は名称】 株式会社ニコン

【特許出願人】

【識別番号】 592217093

【氏名又は名称】 株式会社ニコンシステム

【代理人】

【識別番号】 100092576

【弁理士】

【氏名又は名称】 鎌田 久男

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 019323

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9006525

【プルーフの要否】 要 【書類名】 明細書

【発明の名称】 カメラのリセット装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 カメラの設定及び/又は制御状態を表示する表示部と、

撮影に関連する機能を選択・設定可能な少なくとも1つのモード設定位置を選択するモード選択部と、

前記機能を選択・設定する選択・設定操作部と、

前記機能を所定の初期状態にリセットするリセット操作部と、

を有するカメラのリセット装置において、

前記リセット操作部が操作されたときに、前記表示部にリセット表示を行なう リセット制御部を備えたこと、

を特徴とするカメラのリセット装置。

【請求項2】 請求項1に記載のカメラのリセット装置において、

前記モード選択部が、撮影に関連する第1の機能を選択・設定する少なくとも 1つの第1のモード設定位置にあるときにレリーズ動作を可能とし、前記第1の 機能とは異なる第2の機能を選択・設定する少なくとも1つの第2のモード設定 位置にあるときにレリーズ動作を禁止すること、

を特徴とするカメラのリセット装置。

【請求項3】 請求項1に記載のカメラのリセット装置において、

前記リセット制御部は、所定短時間だけ無表示状態とするリセット表示を行な うこと、

を特徴とするカメラのリセット装置。

【請求項4】 請求項3に記載のカメラのリセット装置において、

前記リセット制御部は、前記表示部を一瞬だけ消灯するリセット表示を行なう こと、

を特徴とするカメラのリセット装置。

【請求項5】 請求項1から請求項4までのいずれか1項に記載のカメラの リセット装置において、

前記リセット操作部は、2つの操作部材を備え、

前記リセット制御部は、前記2つの操作部材が同時に所定時間以上操作し続けられたときに、前記リセット操作部が操作されたと判断すること、 を特徴とするカメラのリセット装置。

【請求項6】 撮影に関連する機能を選択・設定可能な少なくとも1つのモード設定位置を選択するモード選択部と、

前記機能を選択・設定する選択・設定操作部と、

前記機能を所定の初期状態にリセットするリセット操作部と、

を有するカメラのリセット装置において、

前記リセット操作部を操作したときに、前記モード選択部によって選択された モード設定位置で選択・設定可能な機能のみをリセットするリセット制御部を備 えたこと、

を特徴とするカメラのリセット装置。

【請求項7】 請求項6に記載のカメラのリセット装置において、

前記モード選択部は、撮影に関連する第1の機能を選択・設定する少なくとも 1つの第1のモード設定位置にあるときにレリーズ動作を可能とし、前記第1の 機能とは異なる第2の機能を選択・設定する少なくとも1つの第2のモード設定 位置にあるときにレリーズ動作を禁止すること、

を特徴とするカメラのリセット装置。

【請求項8】 請求項7に記載のカメラのリセット装置において、

前記モード選択部は、カメラの撮影開始指示操作により起動される撮影条件を 設定可能な撮影条件設定位置と、複数の機能の設定値を各機能ごとに設定可能な カスタム設定位置と、フィルム感度を設定可能なフィルム感度設定位置との少な くとも1つの設定位置を有し、

前記リセット制御部は、前記リセット操作部を操作したときに、前記モード選択部の各設定位置でリセットされる内容が、前記各設定位置によって設定可能な数値や状態のみであること、

を特徴とするカメラのリセット装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、撮影に関連する機能を選択・設定した後に、その機能をリセット可能なカメラのリセット装置に関するものである。

[0002]

# 【従来の技術】

従来より、釦を押しながらダイアルを回転することにより、数値や設定状態を変更することができるカメラが提案されている。この種のカメラでは、標準的な値や状態から変更できることが特徴であるが、もとの数値や状態に戻すのが面倒である。そこで、1組の操作部材を設け、これらを操作することにより、もとの状態にリセットされるように構成されたカメラがある。

[0003]

#### 【発明が解決しようとする課題】

ところが、前述した従来の技術では、2つの釦などを同時に押す等して、1組の操作部材をリセット操作したとしても、その操作でリセットされたか否かがわかりにくい、という問題があった。

また、前述したリセット操作をすると、変更した値や設定状態の全てが同時に リセットされてしまう、という問題があった。

[0004]

本発明の目的は、上記課題を解決して、リセットされたか否かが容易に理解できるカメラのリセット装置を提供することである。

また、本発明の他の目的は、特定の機能のみをリセットでき、しかも、リセットされる機能がわかりやすいカメラのリセット装置を提供することである。

[0005]

# 【課題を解決するための手段】

前記課題を解決するために、請求項1の発明は、カメラの設定及び/又は制御 状態を表示する表示部と、撮影に関連する機能を選択・設定可能な少なくとも1 つのモード設定位置を選択するモード選択部と、前記機能を選択・設定する選択 ・設定操作部と、前記機能を所定の初期状態にリセットするリセット操作部と、 を有するカメラのリセット装置において、前記リセット操作部が操作されたとき に、前記表示部にリセット表示を行なうリセット制御部を備えたこと、を特徴と するカメラのリセット装置である。

[0006]

請求項2の発明は、請求項1に記載のカメラのリセット装置において、前記モード選択部が、撮影に関連する第1の機能を選択・設定する少なくとも1つの第1のモード設定位置にあるときにレリーズ動作を可能とし、前記第1の機能とは異なる第2の機能を選択・設定する少なくとも1つの第2のモード設定位置にあるときにレリーズ動作を禁止すること、を特徴とするカメラのリセット装置である。

[0007]

請求項3の発明は、請求項1に記載のカメラのリセット装置において、前記リセット制御部は、所定短時間だけ無表示状態とするリセット表示を行なうこと、 を特徴とするカメラのリセット装置である。

[0008]

請求項4の発明は、請求項3に記載のカメラのリセット装置において、前記リセット制御部は、前記表示部を一瞬だけ消灯するリセット表示を行なうこと、を 特徴とするカメラのリセット装置である。

[0009]

請求項5の発明は、請求項1から請求項4までのいずれか1項に記載のカメラのリセット装置において、前記リセット操作部は、2つの操作部材を備え、前記リセット制御部は、前記2つの操作部材が同時に所定時間以上操作し続けられたときに、前記リセット操作部が操作されたと判断すること、を特徴とするカメラのリセット装置である。

[0010]

請求項6の発明は、撮影に関連する機能を選択・設定可能な少なくとも1つの モード設定位置を選択するモード選択部と、前記機能を選択・設定する選択・設 定操作部と、前記機能を所定の初期状態にリセットするリセット操作部と、を有 するカメラのリセット装置において、前記リセット操作部を操作したときに、前 記モード選択部によって選択されたモード設定位置で選択・設定可能な機能のみ をリセットするリセット制御部を備えたこと、を特徴とするカメラのリセット装置である。

# [0011]

請求項7の発明は、請求項6に記載のカメラのリセット装置において、前記モード選択部は、撮影に関連する第1の機能を選択・設定する少なくとも1つの第1のモード設定位置にあるときにレリーズ動作を可能とし、前記第1の機能とは異なる第2の機能を選択・設定する少なくとも1つの第2のモード設定位置にあるときにレリーズ動作を禁止すること、を特徴とするカメラのリセット装置である。

#### [0012]

請求項8の発明は、請求項7に記載のカメラのリセット装置において、前記モード選択部は、カメラの撮影開始指示操作により起動される撮影条件を設定可能な撮影条件設定位置と、複数の機能の設定値を各機能ごとに設定可能なカスタム設定位置と、フィルム感度を設定可能なフィルム感度設定位置との少なくとも1つの設定位置を有し、前記リセット制御部は、前記リセット操作部を操作したときに、前記モード選択部の各設定位置でリセットされる内容が、前記各設定位置によって設定可能な数値や状態のみであること、を特徴とするカメラのリセット装置である。

#### [0013]

#### 【発明の実施の形態】

以下、図面などを参照しながら、本発明の実施の形態をあげて、さらに詳しく 説明する。

図1は、本発明の実施形態によるリセット装置を有するカメラを示すブロック図、図2は、図1のカメラの液晶表示部を示す図、図3は、図1のカメラの上面図である。

演算回路101は、マイコン等から構成される回路であり、後述する各種スイッチ、装置の出力を入力して演算するとともに、この演算結果を基づいて、各種 装置を制御する。

#### [0014]

液晶表示部102は、図2に示すように、演算回路101の出力する信号に応じて、駆動回路103の出力する信号に基づいて、表示状態を制御される。なお、演算回路101が信号を出力してから次の信号を出力するまでの間には、駆動回路103は、同一信号の出力を継続しており、液晶表示部102の表示は、同一に保持される。

#### [0015]

ここで、液晶表示部102には、図2に示すようなセグメントが配置されている。シャッタ速度表示部1001は、シャッタ速度、フィルム感度、露出補正値、カスタム番号が表示される。なお、シャッタ速度を表示する場合は、棒状セグメント1004を点灯する。

#### [0016]

絞り値表示部1002は、絞り値、カスタム番号のセット状態(0:標準、1:セット変更)を表示する。絞り値を表示する場合は、Fセグメント1003と棒状セグメント1005を点灯する。DXマーク1006は、フィルム感度自動設定の場合に点灯する。露出補正マーク1007は、露出補正設定時又は露出補正釦(後述)を押した場合に点灯する。ブラケティングマーク1008は、ブラケティング設定時に点灯する。カスタムマーク1009は、カスタム番号のいずれか一つでも標準以外に設定されると点灯する。

#### [0017]

ブラケティングバーグラフ1100は、ブラケティングの設定時又はブラケティング釦(後述)を押した場合に点灯する。そして、ブラケティング撮影の進行に伴い右側のセグメント(右向き黒三角印)1103、中央のセグメント(黒四角印)1102が順に消えてゆき、3枚目の撮影後に、セグメント(左り右向き黒三角印)1101からセグメント1103までが全て点灯する。カウンタ表示部1010は、撮影枚数の値(カウンタ)が表示される。カウンタ表示時には、両側の括弧マーク([)1011、括弧マーク(])1012も同時に点灯する

# [0018]

図1に戻って、測光素子104は、被写体の明るさを測光し、その輝度情報を

演算回路101へ出力する。露出制御装置105は、シャッタや絞り又は絞り制御装置と、これらを駆動するための駆動回路とから構成される。後述するレリーズ釦の押し下げにより撮影を指示されると、シャッタ速度及び絞りを演算回路により指示された値に制御し、フィルムを露光して撮影を行う。

#### [0019]

裏蓋検出装置106は、不図示の裏蓋の開放及び閉鎖を検出して、演算回路101へ出力する。フィルム検出装置107は、フィルムの有無を検出して、演算回路101へ出力する。パトローネ情報検出装置108は、パトローネに設けられているフィルム感度に関するDXコードの信号を検出して、演算回路101へ出力する。

#### [0020]

フィルム給送装置109は、演算回路101の指示により、フィルムを巻上げることによって、フィルムの第1駒目の位置出しを行う初期送りや、各撮影駒の位置出しを行う駒送りを実行するとともに、フィルムをパトローネ内に巻き込む巻戻しを行う。なお、巻戻しの際に、カスタムセッティングにより、サイレント巻戻しがセットされているときには、フィルム給送装置109の動力源であるモータを75%程度のデューティ駆動することにより、騒音の少ない巻戻し動作が実行される。また、高速巻戻しがセットされているときには、フィルム給送装置109の動力源であるモータをフル通電することによって駆動して、高速の巻戻し動作が実行される。

#### [0021]

終端検出装置110は、フィルム給送装置109にも接続され、フィルムが終端まで巻き上げられたことを検出し、演算回路101へ出力する。

#### [0022]

サブコマンドダイアル200 (図3参照) は、2つのスイッチ201,202 から構成され、サブコマンドダイアル200がアップ回転かダウン回転かの判定が可能である。また、メインコマンドダイアル300 (図3参照) は、2つのスイッチ301,302から構成され、メインコマンドダイアル200がアップ回転かダウン回転かの判定が可能である。

[0023]

モードダイアル400は、2つのスイッチ401,402から構成され、図3に示すように、撮影位置(P)、カスタム設定位置(CSM)、フィルム感度設定位置(ISO)の3ポジションを判定可能である。ここで、"P"では、レリーズ動作が可能であるが、"CSM","ISO"では、レリーズ動作ができない。

露出補正釦500(図3参照)は、この露出補正釦500の押し下げに連動してスイッチ501がオンし、押し下げの解除に連動してオフする。モードダイアル400が撮影位置のときに、この露出補正釦500を押しながら、メインコマンドダイアル300を回転すると、液晶表示部102のシャッタ速度表示部1001に露出補正値が表示されて、露出補正の値を設定できる。

[0024]

ブラケティング釦(図3参照)600は、このブラケティング釦600の押し下げに連動してスイッチ601がオンし、押し下げの解除に連動してオフする。モードダイアル400が撮影位置のときに、このラケティング釦600を押しながら、メインコマンドダイアル300を回転すると、液晶表示部102のブラケティングマーク1008とブラケティングバーグラフ1100が点灯してされて、ブラケティングを設定できる。

[0025]

巻戻し釦(図3参照)700は、この巻戻し釦700の押し下げに連動してスイッチ701がオンし、押し下げの解除に連動してオフする。モードダイアル400が撮影位置のときに、この巻戻し釦700を所定時間押し続けると、巻戻し動作を起動する。

[0026]

レリーズ釦(図3参照)900は、このレリーズ釦900の押し下げに連動してスイッチ901がオンし、押し下げの解除に連動してオフする。モードダイアル400が撮影位置のときに、このレリーズ釦900を押し下げると撮影動作を起動する。

[0027]

また、モードダイアル400が撮影位置のときに、図3に示すように、指標510のついた露出補正釦500と指標610のついたブラケティング釦600とを、同時に1秒以上押すことにより、露出補正値とブラケティング設定と撮影途中の条件がリセットされる。

モードダイアル400がカスタム設定位置のときに、指標510のついた露出 補正卸500と指標610のついたブラケティング卸600とを、同時に1秒以 上押すとカスタム設定内容が全てリセットされる。

モードダイアル400がフィルム感度設定位置のときに、指標510のついた露出補正釦500と指標610のついたブラケティング釦600とを、同時に1 秒以上押すとフィルム感度が自動設定にリセットされる。

以上のように、指標510、610は、露出補正卸500とブラケティング卸600を同時に押すことによって、リセットされることを示す指標である。

#### [0028]

図4,図5は、本実施形態によるカメラのリセット装置の演算回路101の動作のメインルーチンを示すフローチャートである。カメラに不図示の電池が装填されると、本プログラムがスタートして、以下に示すステップS1以降を順次行う。

S1では、動作の制御に使用するフラグ、パラメータの初期設定を行う。フラグB、C(1)、C(2)、C(3)、C(4)、Cを0にセットし、パラメータN、Iを1にセットし、パラメータH、S、T、A、Fを0にセットする。

#### [0029]

ここで、フラグBは、ブラケティングフラグであり、ブラケティングの設定により1になり、ブラケティングの解除により、0になるフラグである。

フラグC(1)は、フィルム終端自動巻戻しフラグであり、フィルム終端自動巻戻しの設定により0になり、フィルム終端であっても、巻戻し釦700を所定時間押し続けて巻戻し動作を起動する設定で1になる。

フラグC(2)は、サイレント巻戻しフラグであり、サイレント巻戻しの設定により1になり、高速巻戻しの設定により0になる。

フラグC(3)は、フィルム感度自動設定復帰フラグであり、フィルム交換に

よってフィルム感度自動設定に復帰する設定により0になり、フィルム交換でも 設定フィルム感度を保持する設定により1なる。

フラグC(4)は、自動初期送りフラグであり、裏蓋の閉鎖によりフィルムの 初期送り動作を起動する設定で0になり、裏蓋の閉鎖後レリーズ釦の押し下げに よりフィルムの初期送り動作を起動する設定で1になる。

フラグCは、カスタムセッティングフラグであり、カスタムセッティング項目のフラグC(1)、C(2)、C(3)、C(4)のいずれか1つのフラグでもセットされると、1になるフラグである。

[0030]

パラメータNは、ブラケティング撮影の何枚目の撮影かを示す。本実施形態では、3枚で一連のブラケティング撮影を行うようになっているので、Nのとりうる値は1~3である。このNの値と、ブラケティングバーグラフ1101,1102,1103の表示状態との関係を以下に示す。

[0031]

#### 「表1]

- N ブラケティングバーグラフ
- 1 1101, 1102, 1103
- 2 1101, 1102
- 3 1101

[0032]

パラメータ I は、カスタム項目番号を示す。本実施形態では、カスタム項目は、上記C (1), C (2), C (3), C (4) の4種類であるので、I のとり うる値は  $1\sim4$  である。

パラメータHは、露出補正の値を示す。パラメータHと露出補正の値は、以下のようになる。なお、パラメータHが0の場合には、露出補正を設定していないとみなす。 ΔΕ V は、アペックス演算のための表示をしたときの露出補正値である。

[0033]

[表2]

Н	露出補	正値		ΔΕ۷
0	0.	0	0	
1	+0.	5		1/2
2	+1.	0	1	
3	+1.	5	1	1/2
4	+2.	0	2	
5	+2.	5	2	1/2
6	+3.	0	3	
- 1	- o.	5		-1/2
- 2	<b>-1.</b>	0	- 1	
- 3	<b>-1.</b>	5	- 1	1/2
-4	-2.	0	- 2	
- 5	-2.	5	- 2	1/2
- 6	-3.	0	- 3	
	[0034]			

パラメータSは、フィルム感度を示す。なお、パラメータSが0の場合には、フィルム感度自動設定であり、前述したパトローネ情報検出装置108によりパトローネに設けられているフィルム感度に関するDXコードの信号を検出して演算に使用する。ここで、パラメータSとフィルム感度とアペックス演算時のフィルム感度SVとの関係を以下に示す。

[0035]

# [表3]

S	フィルム感度		s V
0	DX(自動設定)		_
1	6	1	
2	8	1	1/3
3	1 0	1	2/3
4	1 2	2	
5	1 6	2	1/3

6	2 0	2	2/3
7	2 5	3	
8	3 2	3	1/3
9	4 0	3	2/3
1 0	5 0	4	
1 1	6 4	4	1/3
1 2	8 0	4	2/3
1 3	1 0 0	5	
1 4	1 2 5	5	1/3
1 5	1 6 0	5	2/3
1 6	200	6	
1 7	2 5 0	6	1/3
1 8	3 2 0	6	2/3
1 9	4 0 0	7	
2 0	5 0 0	7	1/3
2 1	6 4 0	7	2/3
2 2	800	8	
2 3	1000	8	1/3
2 4	1 2 5 0	8	2/3
2 5	1 6 0 0	9	
2 6	2000	9	1/3
2 7	2500	9	2/3
2 8	3 2 0 0	1 0	
2 9	4 0 0 0	1 0	1/3
3 0	5000	1 0	2/3
3 1	6400	1 1	
	[0036]		

パラメータTは、シャッタ速度を示す。なお、パラメータTがOとは、測光前で演算回路101がシャッタ速度を算出できない場合に使用する初期値である。

ここで、パラメータTとシャッタ速度とアペックス演算時のシャッタ速度TVとの関係を以下に示す。

[0037]

# [表4]

T	シャッタ速度	ΤV
0	ブランク	
1	1 "	. 0
2	2	1
3	4	2
4	8	3
5	1 5	4
6	3 0	5
7	6 0	6
8	1 2 5	7
9	2 5 0	8
1 0	500	9
1 1	1000	1 0
1 2	2000	1 1
1 3	4 0 0 0	1 2
	[0038]	

パラメータAは、絞り値を示す。なお、パラメータAがOとは、測光前で演算 回路101が絞り値を算出できない場合に使用する初期値である。ここで、パラ メータAと絞り値とアペックス演算時の絞り値AVとの関係を以下に示す。

[0039]

# [表5]

Α	絞り値	A V
0	ブランク	_
1	F 1	0
2	F1.4	1

# 特2000-017397

3	F 2	2
4	F2.8	3
5	F 4	4
6	F5.6	5
7	F 8	6
8	F 1 1	7
9	F 1 6	8
1 0	F 2 2	9
1 1	F 3 2	1 0
_	_	

[0040]

パラメータFは、撮影済みの枚数(フィルムカウンタ)を示す。なお、パラメータFが0の場合には、フィルムカウンタ表示をEとする。ここで、パラメータFとフィルムカウンタ表示との関係を以下に示す。

[0041]

# [表6]

F	フィルムカウンタ表示
0	E
1	1
2	2
3	. 3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
1 0	1 0
1 1	1 1
1 2	1 2

1 3	1 3
1 4	1 4
1 5	1 5
1 6	1 6
1 7	1 7
1 8	1 8
1 9	1 9
2 0	2 0
2 1	2 1
2 2	2 2
2 3	2 3
2 4	2 4
2 5	2 5
2 6	2 6
2 7	2 7
2 8	2 8
2 9	2 9
3 0	3 0
3 1	3 1
3 2	3 2
3 3	3 3
3 4	3 4
3 5	3 5
3 6	3 6
	[0049]

[0042]

S2では、撮影に関する情報の表示や各種操作部材の操作による表示を行う。 図6~図12は、本実施形態によるカメラのリセット装置の演算回路101の設 定・表示の動作のサブルーチンを示すフローチャートである。設定・表示の動作 は、図6のS101からスタートする。 [0043]

S101では、スイッチ401,402の状態から、図3の露出モードダイアル400の文字"P"が指標410に対向するか否かを判定する。文字"P"が指標410と対向すると判定するとS102に進み、文字"P"は指標410と対向しないと判定すると図11のS155へ進む。

[0044]

S102では、スイッチ501により、図3の露出補正釦500が押し下げられているか否かを判定する。押し下げられていると判定するとS103へ進み、押し下げられていないと判定すると、図7のS111へ進む。

[0045]

S103では、スイッチ601により、図3のブラケティング釦600が押し下げられているか否かを判定する。押し下げられていると判定するとリセット操作が行われたと判断してS136へ進み、以降によってリセットのための処理を行う。また、押し下げられていないと判定すると、リセット操作ではなくて露出補正のための操作が行われたと判断して、S104へ進み、露出補正のための処理を行う。

[0046]

S104では、スイッチ301,302により、図3のメインコマンドダイアル300が設定値を増加させる方向の回転(本実施形態では、反時計方向回転)したか否かを判定する。反時計方向回転の場合はS105へ進み、そうでない場合はS108へ進む。

[0047]

S105では、パラメータHが6か否かの判定をする。6でない場合はS106へ進み、6の場合はS106をスキップしてS107へ進む。

S106では、パラメータHの値を1だけアップする。本実施形態では、前述したように、パラメータHは、−6~0~6の整数であるからパラメータHが最大値であるか否かを判定して、最大値の6である場合には、メインコマンドダイアル300の設定値を増加させる回転を無効とするために、本ステップをスキップさせている。

[0048]

S107では、図3の露出補正マーク1007を点灯させるための表示信号と、パラメータHにもとづいた露出補正値を表示させるための信号とを、駆動回路103へ出力して、前記S101へ戻る。このとき、出力された表示信号にもとづいて、駆動回路103は、液晶表示部102を駆動して表示をさせる。露出補正卸500を押し下げたときの一例として、H=6、すなわち、露出補正値が+3.0の表示例を図14に示す。

[0049]

一方、S104によってメインコマンドダイアル300が反時計方向回転していないと判定すると、S108以降の処理となる。

S108では、スイッチ301,302により、図3のメインコマンドダイアル300が設定値を減少させる方向の回転(本実施形態では、時計方向回転)したか否かを判定する。時計方向回転の場合はS109へ進み、そうでない場合は、メインコマンドダイアル300は回転していないと判断して、前述したS107へ行く。

[0050]

S109では、パラメータHが-6か否かの判定をする。-6でない場合はS 110へ進み、-6の場合は、S110をスキップしてS107へ行く。

S110では、パラメータHの値を1だけダウンする。本実施形態では、前述したように、パラメータHは、 $-6\sim0\sim6$ の整数であるからパラメータHが最小値であるか否かを判定して、最小値の-6である場合には、メインコマンドダイアル300の設定値を減少させる回転を無効とするために、本ステップをスキップさせている。

[0051]

また、S102によって露出補正釦500が押し下げられていないと判定すると、図7のS111以降の処理となる。

S111では、スイッチ601により、図3のブラケティング釦600が押し下げられているか否かを判定する。押し下げられている場合は、ブラケティング設定のための操作が行われている判断して、S112へ進み、押し下げられてい

な場合は、ブラケティング設定のための操作は行われていないと判断して、S118へ進む。

[0052]

S112では、スイッチ301,302により図3のメインコマンドダイアル300が回転したか否かを判定する。回転の場合はS113へ進み、そうでない場合はS116へ進む。

S113では、フラグBが0か否かの判定をする。0の場合はS114へ進み、そうでない場合はS115へ進む。すなわち、ブラケティング撮影が設定(B=1)されていた場合には解除するために、また、解除(B=0)されていた場合には設定するために、それぞれS114、S115へ進む。

[0053]

S114では、フラグBを1にセットし、S116へ進む。

S115では、フラグBを0にセットし、S116へ進む。

S116では、表示のためにフラグBが1か否かの判定をする。1の場合はS 117へ進み、そうでない場合はS299へ進む。

[0054]

S117では、図3のブラケティングマーク1008を点灯させるための表示信号と、パラメータNの値にもとづいたブラケティングバーグラフ1100の表示のための信号とを、駆動回路103へ出力し、前記S101へ戻る。このとき、出力された表示信号にもとづいて、駆動回路103は、液晶表示部102を駆動して表示をさせる。ブラケティング釦600を押し下げたときの一例として、B=1, N=3の表示例を図15に示す。

[0055]

S299では、パラメータNの値にもとづいたブラケティングバーグラフ1100の表示のための信号を駆動回路103へ出力し、前記S101へ戻る。このとき、出力された表示信号にもとづいて、駆動回路103は、液晶表示部102を駆動して表示をさせる。

[0056]

また、S111によって、ブラケティング釦600が押し下げられていないと

判定すると、S118以降の処理となり、通常の撮影の準備のための表示処理となる。

S118では、パラメータSが0か否かの判定をする。0の場合、すなわちフィルム感度自動設定(DX)の場合には、S119へ進み、1の場合には、S130進む。

S119では、パラメータHが0以外か0かの判定をする。0以外、すなわち露出補正設定の場合には、S120へ進み、0、すなわち露出補正を設定していない場合には、S125へ進む。

[0057]

S120では、フラグBが0以外か0かの判定をする。0以外(1)の場合、 すなわちブラケティング撮影設定の場合には、S121へ進み、0の場合、すな わちブラケティング撮影を設定していない場合には、S122へ進む。

[0058]

S121では、カスタムセッティング項目の少なくとも一つ以上が設定されているか否かの判定をする。詳細は図13に示される。

図13は、本実施形態によるカメラのリセット装置の演算回路101のカスタムセッティング判定動作のサブルーチンを示すフローチャートである。

S501では、フラグC(1)が0か否かの判定をする。0であれば、カスタムセッティング項目1は設定されていないと判断して、S502へ進み、1であれば、カスタムセッティング項目1は設定されていると判断して、S506へ進む。

[0059]

S502では、フラグC(2)が0か否かの判定をする。0であれば、カスタムセッティング項目2は設定されていないと判断して、S503へ進み、1であれば、カスタムセッティング項目2は設定されていると判断して、S506へ進む。

S503では、フラグC(3)が0か否かの判定をする。0であれば、カスタムセッティング項目3は設定されていないと判断して、S504へ進み、1であれば、カスタムセッティング項目3は設定されていると判断して、S506へ進

む。

S504では、フラグC(4)が0か否かの判定をする。0であれば、カスタムセッティング項目4は設定されていないと判断して、S505へ進み、1であれば、カスタムセッティング項目4は設定されていると判断して、S506へ進む。

[0060]

S505では、 $S501 \rightarrow S502 \rightarrow S503 \rightarrow S504 \rightarrow S505$ のフローで、S505へ到達した場合は、フラグC(1)、C(2)、C(3)、C(4)の全てが0であるので、カスタムセッティングフラグCを0にセットして、カスタム判定の次のステップへリターンする。

[0061]

S506では、S506へ至るフローは、少なくともフラグC(1)、C(2)、C(3)、C(4)の一つが1であるので、カスタムセッティング項目の少なくとも一つがセットされたと判断して、カスタムセッティングフラグCを1にセットして、カスタム判定の次のステップへリターンする。

[0062]

以上で図13のカスタムセッティング判定を終了し、図7のS122へ戻る。 図7のS122では、カスタムセッティングフラグCが1か否かの判定をする。 1の場合は、カスタムセッティングされていると判断して、S123へ進み、0 の場合は、カスタムセッティングされていないと判断して、S124へ進む。

[0063]

S123では、DXマーク1006を点灯するための信号と、露出補正マーク1007を点灯するための信号と、ブラケティングマーク1008を点灯するための信号と、カスタムマーク1009を点灯するための信号と、パラメータNにもとづいたブラケティングバーグラフ1100を表示するための信号と、パラメータAにもとづいたシャッタ速度を表示するための信号と、パラメータAにもとづいた絞り値を表示するための信号と、パラメータFにもとづいたカウンタを表示するための信号とを駆動回路103へ出力し、図4の設定・表示の次のステップに戻る。このときに、出力された表示信号にもとづいて、駆動回路103は、

液晶表示部102を駆動して表示をさせる。このときの表示の一例を図16に示す。

[0064]

なお、一度も後述するS13又はS22の露出演算を通過していない場合は、シャッタ速度及び絞り値を演算できないため、前述したS1によってパラメータ T、Aを0にセットし、シャッタ速度及び絞り値をブランク表示(シャッタ速度表示部1001と絞り値表示部1002を消灯すること)とした。

また、フィルムがカメラに装填されていないときには、パラメータが0であり、このとき、フィルムが入っていないことを明示するために、カウンタには「E」を表示する。さらに、シャッタ速度を表示する際には、同時に、棒状セグメント1004を同時に点灯し、絞り値を表示する際には、同時に、棒状セグメント1005を点灯し、カウンタを表示する際には、同時に、括弧1011、1012を点灯する。

[0065]

S124では、DXマーク1006を点灯するための信号と、露出補正マーク1007を点灯するための信号と、ブラケティングマーク1008を点灯するための信号と、パラメータNにもとづいたブラケティングバーグラフ1100を表示するための信号と、パラメータTにもとづいたシャッタ速度を表示するための信号と、パラメータAにもとづいた絞り値を表示するための信号と、パラメータFにもとづいたカウンタを表示するための信号とを駆動回路103へ出力し、図4の設定・表示の次のステップに戻る。このとき、出力された表示信号にもとづいて駆動回路103は、液晶表示部102を駆動して表示をさせる。このときの表示の一例を図17に示す。

[0066]

図7で前述したS120によって、B=0と判定した場合には、S125に進む。S125では、前述と同一内容のカスタム判定を行い、図8のS126へ進む。S126では、カスタムセッティングフラグCが1か否かの判定をする。1 の場合は、カスタムセッティングされていると判断して、S127へ進み、0の場合は、カスタムセッティングされていないと判断して、S128へ進む。

[0067]

S127では、DXマーク1006を点灯するための信号と、露出補正マーク1007を点灯するための信号と、カスタムマーク1009を点灯するための信号と、パラメータTにもとづいたシャッタ速度を表示するための信号と、パラメータFにもとづいた対り値を表示するための信号と、パラメータFにもとづいたカウンタを表示するための信号とを駆動回路103へ出力し、図4の設定・表示の次のステップに戻る。このとき、出力された表示信号にもとづいて、駆動回路103は、液晶表示部102を駆動して表示をさせる。このときの表示の一例を図18に示す。

[0068]

S128では、DXマーク1006を点灯するための信号と、露出補正マーク1007を点灯するための信号と、パラメータTにもとづいたシャッタ速度を表示するための信号と、パラメータAにもとづいた絞り値を表示するための信号と、パラメータFにもとづいたカウンタを表示するための信号とを駆動回路103へ出力し、図4の設定・表示の次のステップに戻る。このとき、出力された表示信号にもとづいて、駆動回路103は、液晶表示部102を駆動して表示をさせる。このときの表示の一例を図19に示す。

[0069]

図7で前述したS119によって、H=0と判定した場合には、S129に進む。S129では、前述と同一内容のカスタム判定を行い、図9のS130へ進む。S130では、カスタムセッティングフラグCが1か否かの判定をする。1の場合は、カスタムセッティングされていると判断して、S131へ進み、0の場合は、カスタムセッティングされていないと判断して、S132へ進む。

[0070]

S131では、DXマーク1006を点灯するための信号と、カスタムマーク1009を点灯するための信号と、パラメータTにもとづいたシャッタ速度を表示するための信号と、パラメータAにもとづいた絞り値を表示するための信号と、パラメータFにもとづいたカウンタを表示するための信号とを駆動回路103へ出力し、図4の設定・表示の次のステップに戻る。このとき、出力された表示

信号にもとづいて、駆動回路103は、液晶表示部102を駆動して表示をさせる。このときの表示の一例を図20に示す。

[0071]

S132では、DXマーク1006を点灯するための信号と、パラメータTにもとづいたシャッタ速度を表示するための信号と、パラメータAにもとづいた絞り値を表示するための信号と、パラメータFにもとづいたカウンタを表示するための信号とを駆動回路103へ出力し、図4の設定・表示の次のステップに戻る。このとき、出力された表示信号にもとづいて、駆動回路103は、液晶表示部102を駆動して表示をさせる。このときの表示の一例を図21に示す。

[0072]

図7で前述したS118によって、S≠0と判定した場合には、S133に進む。S133では、前述と同一内容のカスタム判定を行い、図10のS134へ進む。S134では、カスタムセッティングフラグCが1か否かの判定をする。1の場合は、カスタムセッティングされていると判断して、S135へ進み、0の場合は、カスタムセッティングされていないと判断して、S298へ進む。

[0073]

S135では、カスタムマーク1009を点灯するための信号と、パラメータ Tにもとづいたシャッタ速度を表示するための信号と、パラメータAにもとづい た絞り値を表示するための信号と、パラメータFにもとづいたカウンタを表示す るための信号とを駆動回路103へ出力し、図4の設定・表示の次のステップに 戻る。このとき、出力された表示信号にもとづいて、駆動回路103は、液晶表 示部102を駆動して表示をさせる。このときの表示の一例を図22に示す。

[0074]

S298では、パラメータTにもとづいたシャッタ速度を表示するための信号と、パラメータAにもとづいた絞り値を表示するための信号と、パラメータFにもとづいたカウンタを表示するための信号とを駆動回路103へ出力し、図4の設定・表示の次のステップに戻る。このとき、出力された表示信号にもとづいて、駆動回路103は、液晶表示部102を駆動して表示をさせる。このときの表示の一例を図23に示す。



[0075]

図6のS103によって、スイッチ601により、図3のブラケティング釦600が押し下げられていると判定すると、リセット操作が行われたと判断して、S136へ進み、リセットのための処理を行う。

図6のS136では、計時時間 tを0にセットする。

S137では、計時を開始する。

[0076]

S138では、スイッチ501により、図3の露出補正釦500が押し下げられているか否かを判定する。押し下げられていると判定すると、リセットのための操作が継続していると判断して、S139へ進み、押し下げられていないと判定すると、リセットのための操作が中断したと判断してS140へ進む。

[0077]

S139では、スイッチ601により図3のブラケティング釦600が押し下げられているか否かを判定する。押し下げられていると判定すると、リセット操作が継続していると判断して、S141へ進み、押し下げられていないと判定すると、リセットのための操作が中断したと判断して、S140へ進む。

[0078]

S140では、計時を中止して前述したS101へ戻る。

S141では、計時時間 t が1 秒以上か否かの判定をする。1 秒以上であれば、リセット操作(露出補正卸500とブラケティング卸600とが同時に1 秒以上押し下げられること)が完了したと判断して、S142へ進み、1 秒未満であれば、リセット操作が完了していないと判断して、S138へ戻る。

[0079]

S142では、ブランク信号(液晶表示部102の全セグメントが消灯する信号)を駆動回路103へ出力する。この信号により、液晶表示部102は、全消灯となる。このときの液晶表示部102の表示状態を図24に示す。

[0080]

S143では、計時時間 t が1.5 秒以上か否かの判定をする。1.5 秒以上であれば、S144へ進み、1.5 秒未満であれば、S143によって1.5 秒



以上となるまで待つ。これにより、液晶表示部 1 0 2 は、図 2 5 の状態を少なくとも 0.5 秒 (5 0 0 msec) 間保持する。

S144では、計時を停止する。

[0081]

S145では、パラメータH,Bを0にセットするとともに、パラメータNを1にセットする。これにより、モードダイアル400が"P"に設定された状態で設定できる機能が解除されることになる。すなわち、S145でモードダイアル400が"P"位置に設定されたときに、設定可能な機能がリセットされ、リセットされたことは、S143によって、液晶表示部102の表示が0.5秒間(一瞬)だけ消灯(ブランク表示)することで明確に表示される。

[0082]

S146では、パラメータSが0でないか否かの判定をする。0でない場合、すなわちフィルム感度自動設定(DX)の場合には、S147へ進み、1の場合には、S151へ進む。

S147では、前述と同一内容のカスタム判定を行う。

[0083]

S148では、カスタムセッティングフラグCが1か否かの判定をする。1の場合は、カスタムセッティングされていると判断して、S149へ進み、0の場合は、カスタムセッティングされていないと判断して、S150へ進む。

[0084]

S149では、前述した図10のS135と同一内容の表示処理をして、図4の設定・表示の次のステップへリターンする。

S150では、前述した図10のS298と同一内容の表示処理をして、図4の設定・表示の次のステップへリターンする。

[0085]

図6のS151では、前述と同一内容のカスタム判定を行う。S152では、カスタムセッティングフラグCが1か否かの判定をする。1の場合は、カスタムセッティングされていると判断して、S153へ進み、0の場合は、カスタムセッティングされていないと判断して、S154へ進む。

[0086]

S153では、前述した図9のS131と同一内容の表示処理をして、図4の 設定・表示の次のステップへリターンする。

S154では、前述した図9のS132と同一内容の表示処理をして、図4の 設定・表示の次のステップへリターンする。

以上説明したように、露出モードダイアル400の文字"P"が指標410と対向し、露出補正卸500又はブラケティング卸600のいずれか一方が押されている場合を除いて、設定・表示(S2又はS9)から抜け出すことができる。すなわち、露出モードダイアル400が"P"位置では、レリーズ動作が可能となる。

[0087]

一方、図6のS101によって、スイッチ401,402の状態から、図3の露出モードダイアル400の文字"P"が指標410と対向しないと判定すると図11のS155へ進む。

[0088]

S155では、スイッチ401,402の状態から、図3の露出モードダイアル400の文字"CSM"が指標410に対向するか否かを判定する。文字"CSM"が指標410と対向すると判定すると、カスタムセッティングの設定のために、S156に進み、文字"CSM"は指標410と対向しない、すなわち文字"ISO"が指標410と対向すると判定すると、フィルム感度設定のために、図12のS194へ進む。

[0089]

S156では、スイッチ501により、図3の露出補正卸500が押し下げられているか否かを判定する。押し下げられていると判定すると、リセットのための操作がなされていると判断して、S173へ進み、押し下げられていないと判定すると、リセットのための操作はなされていないと判断して、S157へ進む

[0090]

S157では、スイッチ301,302により、図3のメインコマンドダイア

ル300が設定値を増加させる方向の回転(本実施形態では、反時計方向回転) したか否かを判定する。反時計方向回転の場合は、S158へ進み、そうでない 場合は、S165へ進む。

S158では、パラメータIの値が4か否かの判定をする。4の場合は、S159へ進み、4でない場合は、S160へ進む。

S159では、パラメータIを1にセットして、S161へ進む。

S160では、パラメータIの値を1だけアップして、S161へ進む。

[0091]

本実施形態では、前述したように、パラメータ I は、1~4の整数であるから パラメータ I が最大値 4 であるか否かを判定して、最大値の 4 である場合には、 1に戻してサイクリックに数値が変化するようにし、4以外の場合には、パラメ ータ I の値を 1 だけアップするようにしている。

[0092]

S161では、前述と同一内容のカスタム判定を行う。

S162では、カスタムセッティングフラグCが1か否かの判定をする。1の場合は、カスタムセッティングされていると判断して、S163へ進み、0の場合は、カスタムセッティングされていないと判断して、S164へ進む。

[0093]

S163では、カスタムマーク1009を点灯するための信号と、パラメータ Iにもとづいたカスタム番号をシャッタ速度表示部に表示するための信号と、フラグC(I)の値(設定1、非設定すなわち解除0)を表示するための信号とを 駆動回路103へ出力し、図6のS101に戻る。このとき、出力された表示信号にもとづいて、駆動回路103は、液晶表示部102を駆動して表示をさせる。このときの表示の一例を図25に示す。

[0094]

S164では、パラメータIにもとづいたカスタム番号をシャッタ速度表示部に表示するための信号と、フラグC(I)の値(設定1、非設定すなわち解除0)を表示するための信号とを駆動回路103へ出力し、図6のS101に戻る。このとき、出力された表示信号にもとづいて、駆動回路103は、液晶表示部1

02を駆動して表示をさせる。このときの表示の一例を図26に示す。

以上説明したように、露出モードダイアル400の文字"CSM"が指標41 0と対向するときには、必ず、図6のS101へ戻るので、この位置を"P"に するまで、S2又はS9以降へ進まない。すなわち、レリーズ動作は、禁止され ることになる。

[0095]

また、S157によって、メインコマンドダイアル300は、反時計方向回転 していないと判定すると、S165へ進む。

S165では、スイッチ301,302により、図3のメインコマンドダイアル300が設定値を減少させる方向の回転(本実施形態では、時計方向回転)したか否かを判定する。時計方向回転の場合は、S166へ進み、そうでない場合は、メインコマンドダイアル300は回転していないと判断して、S169へ行く。

[0096]

S166では、パラメータIの値が1否かの判定をする。1の場合は、S167へ進み、1でない場合は、S168へ進む。

S167では、パラメータIを4にセットして、前述したS161へ行く。

 $S \ 1 \ 6 \ 0$  では、パラメータI の値を1 だけダウンして、前述した $S \ 1 \ 6 \ 1$  へ行く。

[0097]

本実施形態では、前述したようにパラメータ I は、1~4の整数であるから、パラメータ I が最小値 1 であるか否かを判定して、最小値の 1 である場合には、4 にに戻してサイクリックに数値が変化するようにし、1以外の場合には、パラメータ I の値を 1 だけダウンするようにしている。

[0098]

また、S165によって、メインコマンドダイアル300は、時計方向回転していないと判定すると、S169へ進む。

S169では、スイッチ201,202により、図3のサブコマンドダイアル200が回転したか否かを判定する。回転したと判定すると、S170へ進み、

回転していないと判定すると、前述したS161へ行く

[0099]

S170では、フラグC(I)が1か否かの判定をする。1と判定すると、S 171へ進み、0と判定すると、S172へ進む。

S171では、サブコマンドダイアル200の回転により、カスタムセッティング項目Iを解除するために、フラグC(I)を0にセットして、前述したS161へ行く。

[0100]

S172では、サブコマンドダイアル200の回転により、カスタムセッティング項目 I を設定するために、フラグC (I) を1にセットして、前述したS161へ行く。

以上のようにサブコマンドダイアル200の回転により、カスタムセッティング項目 I が設定されていれば解除し、解除されていれば、設定するようになっている。

[0101]

前述したS156によってスイッチ501により、図3の露出補正釦500が 押し下げられていると判定すると、リセットのための操作がなされていると判断 して、S173へ進む。

S173では、スイッチ601により、図3のブラケティング釦600が押し下げられているか否かを判定する。押し下げられていると判定すると、リセットのための操作がなされていると判断して、S174へ進み、押し下げられていないと判定すると、リセットのための操作が中断したと判断して、前述したS157へ行く。

[0102]

S174では、計時時間 t を 0 にセットする。

S175では、計時を開始する。

S176では、スイッチ501により、図3の露出補正釦500が押し下げられているか否かを判定する。押し下げられていると判定すると、リセットのための操作が継続していると判断して、S177へ進み、押し下げられていないと判

定すると、リセットのための操作が中断したと判断して、S188へ行く。

[0103]

S177では、スイッチ601により、図3のブラケティング釦600が押し下げられているか否かを判定する。押し下げられていると判定すると、リセット操作が継続していると判断して、S189へ進み、押し下げられていないと判定すると、リセットのための操作が中断したと判断して、S188へ行く。

[0104]

S188では、計時を中止して前述した図6のS101へ戻る。

S189では、計時時間 t が 1 秒以上か否かの判定をする。 1 秒以上であれば、リセット操作(露出補正卸 500とブラケティング卸 600とが同時に 1 秒以上押し下げられること)が完了したと判断して、S190へ進み、 1 秒未満であれば、リセット操作が完了していないと判断して、S176へ戻る。

[0105]

S190では、ブランク信号(液晶表示部102の全セグメントが消灯する信号)を駆動回路103へ出力する。この信号により、液晶表示部102は、全消灯となる。このときの液晶表示部102の表示状態は、前述した図24となる。

[0106]

S191では、計時時間 t が 1.5 秒以上か否かの判定をする。 1.5 秒以上であれば、 S192 へ進み、 1.5 秒未満であれば、 S191 によって 1.5 秒以上となるまで待つ。これにより、液晶表示部 102 は、図 24 の状態を少なくとも 0.5 秒 (500 msec) 間保持する。

[0107]

S192では、計時を停止する。

S193では、フラグC(1)、C(2)、C(3)、C(4)を0にセットして、前述したS161へ行く。これにより、モードダイアル400が"CSM"に設定された状態で設定できる機能(カスタムセッティング機能)が解除されることになる。すなわち、S193でモードダイアル400が"CSM"位置に設定されたときに、設定可能な機能がリセットされ、リセットされたことは、S190によって液晶表示部102の表示が0.5秒間(一瞬)だけ消灯(ブラン

ク表示)することで明確に表示される。

[0108]

一方、S155によって、スイッチ401,402の状態から、図3の露出モードダイアル400の文字"CSM"が指標410と対向しない、すなわち文字"ISO"が指標410と対向すると判定すると、図12のS194へ進む。

[0109]

S194では、スイッチ501により、図3の露出補正釦500が押し下げられているか否かを判定する。押し下げられていると判定すると、リセットのための操作がなされていると判断して、S206へ進み、押し下げられていないと判定すると、リセットのための操作はなされていないと判断して、S195へ進む

[0110]

S195では、スイッチ301,302により、図3のメインコマンドダイアル300が設定値を増加させる方向の回転(本実施形態では、反時計方向回転)したか否かを判定する。反時計方向回転の場合は、S196へ進み、そうでない場合は、S202へ進む。

[0111]

S196では、パラメータSの値が31か否かの判定をする。31の場合は、S197へ進み、31でない場合は、S198へ進む。

S197では、パラメータSを0にセットして、S199へ進む。

S198では、パラメータSの値を1だけアップして、S199へ進む。

[0112]

本実施形態では、前述したようにパラメータSは、0~31の整数であるから、パラメータSが最大値31であるか否かを判定して、最大値の31である場合には、0に戻してサイクリックに数値が変化するようにし、31以外の場合には、パラメータIの値を1だけアップするようにしている。

[0113]

S199では、パラメータSが0か否かの判定をする。0と判定すると、S2 00へ進み、0以外と判定すると、S201へ進む。 S200では、DXマーク1006を点灯するための信号を駆動回路103へ出力し、図6のS101に戻る。このとき、出力された表示信号にもとづいて、駆動回路103は、液晶表示部102を駆動して表示をさせる。このときの表示例を図27に示す。

#### [0114]

S201では、パラメータSにもとづいたフィルム感度をシャッタ速度表示部に表示するための信号を駆動回路103へ出力し、図6のS101に戻る。このとき、出力された表示信号にもとづいて、駆動回路103は、液晶表示部102を駆動して表示をさせる。このときの表示の一例を図28に示す。

以上説明したように、露出モードダイアル400の文字"ISO"が指標410と対向するときには、必ず、図6のS101へ戻るので、この位置を"P"にするまで、S2又はS6以降へ進まない。すなわち、レリーズ動作は、禁止されることになる。

#### [0115]

一方、S195によって、メインコマンドダイアル300は、反時計方向回転していないと判定すると、S202へ進む。S202では、スイッチ301,302により、図3のメインコマンドダイアル300が設定値を減少させる方向の回転(本実施形態では、時計方向回転)したか否かを判定する。時計方向回転の場合は、S203へ進み、そうでない場合は、メインコマンドダイアル300は回転していないと判断して、前述したS199へ行く。

#### [0116]

S203では、パラメータSの値が0否かの判定をする。0の場合は、S20 4へ進み、0でない場合はS205へ進む。

S204では、パラメータSを31にセットして、前述したS199へ行く。 S205では、パラメータSの値を1だけダウンして、前述したS199へ行く。

#### [0117]

本実施形態では、前述したように、パラメータSは、0~31の整数であるからパラメータSが最小値0であるか否かを判定して、最小値の0である場合には

、31に戻してサイクリックに数値が変化するようにし、0以外の場合には、パラメータSの値を1だけダウンするようにしている。

[0118]

また、S194によって、露出補正釦500は、押し下げられたと判定するとS206へ進む。S206では、スイッチ601により、図3のブラケティング釦600が押し下げられているか否かを判定する。押し下げられていると判定すると、リセットのための操作がなされていると判断して、S207へ進み、押し下げられていないと判定すると、リセットのための操作が中断したと判断して、前述したS195へ行く。

[0119]

S207では、計時時間tを0にセットする。

S208では、計時を開始する。

S209では、スイッチ501により、図3の露出補正釦500が押し下げられているか否かを判定する。押し下げられていると判定すると、リセットのための操作が継続していると判断して、S210へ進み、押し下げられていないと判定すると、リセットのための操作が中断したと判断して、S211へ行く。

[0120]

S210では、スイッチ601により、図3のブラケティング釦600が押し下げられているか否かを判定する。押し下げられていると判定すると、リセット操作が継続していると判断して、S212へ進み、押し下げられていないと判定すると、リセットのための操作が中断したと判断して、S211へ行く。

[0121]

S211では、計時を中止して、前述した図6のS101へ戻る。

S212では、計時時間 t が 1 秒以上か否かの判定をする。 1 秒以上であれば、リセット操作(露出補正卸 5 0 0 とブラケティング卸 6 0 0 とが同時に 1 秒以上押し下げられること)が完了したと判断して、 S213へ進み、 1 秒未満であれば、リセット操作が完了していないと判断して、 S209へ戻る。

[0122]

S213では、ブランク信号(液晶表示部102の全セグメントが消灯する信

号)を駆動回路103へ出力する。この信号により液晶表示部102は全消灯となる。このときの液晶表示部102の表示状態は前述した図24となる。

S214では、計時時間 t が 1.5 秒以上か否かの判定をする。 1.5 秒以上であれば、 S215 へ進み、 1.5 秒未満であれば、 S214 によって 1.5 秒以上となるまで待つ。 これにより、液晶表示部 102 は、図 24 の状態を少なくとも 0.5 秒 (500 msec) 間保持する。

[0123]

S215では、計時を停止する。

S216では、パラメータSを0にセットして、前述したS199へ行く。これにより、モードダイアル400の文字"ISO"が指標410に対向した場合に設定できる機能、すなわちフィルム感度設定機能において設定されたフィルム感度はフィルム感度自動設定にリセットされたことになる。

[0124]

すなわち、S216でモードダイアル400が"ISO"位置に設定されたときに設定可能な機能であるフィルム感度がフィルム感度自動設定の初期状態にリセットされ、リセットされたことは、S213によって液晶表示部102の表示が0.5秒間(一瞬)だけ消灯(ブランク表示)することで、明確に表示される

以上で設定・表示であるS2が終了したことになる。

[0125]

次に、図4のS3に戻って、説明を続ける。図4のS3では、裏蓋検出装置106により、裏蓋が閉鎖されているか否かを検出する。閉鎖のときには、S4へ進み、開放のときには、S2へ戻る。

S4では、フィルム検出装置107により、パトローネが装填されてフィルムがあるかないかを検出する。フィルムありのときには、S5へ進み、フィルムなしのときには、S2へ戻る。

[0126]

S5では、フラグC(4)が0か否かの判定をする。0と判定すると、裏蓋の 閉鎖動作でフィルムの初期送りを起動する設定であるので、S7へ進み、1と判 定すると、裏蓋の閉鎖後レリーズ釦900の押し下げでフィルムの初期送りを起動する設定であるので、S6へ進む。

[0127]

S6では、レリーズスイッチ901のオン、オフにより、レリーズ釦900の押し下げを判定する。レリーズ釦900が押し下げられたと判定すると、S7へ進み、押し下げられていないと、レリーズ釦900が押し下げられたと判定するまでS6にとどまる。

[0128]

S7では、フィルム給送装置109により、フィルムを巻上げることによって、フィルムの第一駒目の位置出しを行う初期送りを実行する。

S 8 では、パトローネに設けられているフィルム感度に関するD X コードの信号を検出して記憶する。

S9では、前述した設定・表示の処理を行う。

S10では、スイッチ701のオン、オフにより、巻戻し釦700が押し下げられたか否かの判定をする。押し下げられたと判定すると、後述するS31へ進み、押し下げられていないと判定すると、S11へ進む。

[0129]

S11では、フラグBが1か否かの判定をする。1と判定すると、ブラケティングが設定されていると判断して、S18以降のブラケティング撮影処理を行い、0と判定すると、S12以降の通常撮影処理を行う。

[0130]

S12では、測光素子104の出力する輝度情報を検出する。

S13では、手動設定の場合は、S2又はS9によって設定したフィルム感度、自動設定(DX)の場合には、S8によってパトローネから検出して記憶したフィルム感度とS7によって検出した輝度情報とをもとに、シャッタ速度と絞り値とを算出する露出演算を行う。ここで、アペックス演算を行うこととし、フィルム感度をSV、被写体輝度をBV、シャッタ速度をTV、絞り値をAV、露出値をEVとすると、次式が成り立つ。

[0131]

$$BV + SV = TV + AV = EV \qquad \cdots \qquad (1)$$

[0132]

また、シャッタ速度TVと絞り値AVは、露出モードが決定すれば、算出できるが、ここでの実施形態では、プログラムモードであるので、たとえば、次式によって求められる。

[0133]

$$TV = (BV + AV) / 2 + 1 = EV / 2 + 1$$
 ... (2)

$$AV = (BV + AV) / 2 - 1 = EV / 2 - 1$$
 ... (3)

[0134]

S14では、レリーズスイッチ901のオン、オフにより、不図示のレリーズ 釦の押し下げを判定する。レリーズ釦が押し下げられたと判定すると、S15へ 進み、押し下げられていないと判定すると、S9へ戻る。

S15では、前述したS13によって算出したシャッタ速度TVと絞り値AVとなるように、露出制御装置105を制御してフィルムを露光する撮影を行う。

S16では、フィルム給送装置109により、フィルムを1駒分巻き上げる駒送りを行う。

S17では、終端検出装置110の出力により、終端か否かの判定をする。終端のときには、図5のS30へ進み、終端でないときには、S9へ戻る。

[0135]

一方、S11によってフラグBが1と判定すると、ブラケティングが設定されていると判断してS18へ進む。

S18では、測光素子104の出力する輝度情報を検出する。

[0136]

S19では、露出値EVを算出する。

 $EV = BV + SV \qquad \cdots \qquad (4)$ 

つまり、(4)式が成立するので、前述したS13と同様に手動設定の場合は、S2又はS9によって設定したフィルム感度と、自動設定(DX)の場合には、S8によってパトローネから検出して記憶したフィルム感度と、S18によって検出した輝度情報とをもとに、式(4)によって露出値EVを算出する。

[0137]

S20では、ブラケティング補正量ΔEVを、2-Nとして算出する。ここで、Nは、前述したブラケティング撮影の枚数を示す。なお、本実施形態では、ブラケティングにおける補正ステップを1段(1EV)とした。

[0138]

S21では、S19によって算出した輝度値EVから、S20によって算出したブラケティング補正量  $\Delta EV$ を減算して、ブラケティング撮影時の露出値EVとする。

S22では、前述した式(2)のTV = EV/2 + 1と、式(3)のAV = EV/2 - 1により、シャッタ速度と絞り値とを算出する露出演算を行う。

[0139]

S23では、レリーズスイッチ901のオン、オフにより不図示のレリーズ釦の押し下げを判定する。レリーズ釦が押し下げられたと判定すると、S24へ進み、押し下げられていないと判定すると、S9へ戻る。

[0140]

S24では、前述したS22によって算出したシャッタ速度TVと絞り値AVとなるように、露出制御装置105を制御して、フィルムを露光する撮影を行う

S25では、パラメータNが3か否かの判定をする。3であれば、一連のオートブラケティング撮影は終了したと判断して、S26へ進み、3以外であれば、一連のオートブラケティング撮影途中と判断して、S27へ進む。

S26では、一連のオートブラケティング撮影は終了したので、パラメータNの値を1にセットする。

S27では、一連のオートブラケティング撮影途中なので、パラメータNを1だけアップする。

S28では、フィルム給送装置109により、フィルムを1駒分巻き上げる駒 送りを行う。

S29では、終端検出装置110の出力により、終端か否かの判定をする。終端のときには、図5のS30へ進み、終端でないときは、S9へ戻る。

S17又はS29によって、終端と判断すると、フィルム巻戻し動作を起動するための処理を、図5のS30以降によって行う。

#### [0141]

図5において、S30では、フラグC(1)が0か否かの判定をする。0と判定すると、フィルム終端自動巻戻しをするために、S37へ進む。一方、0でないと判定すると、フィルム終端であっても、巻戻し釦700を所定時間(1秒)以上押し続けて、フィルム巻戻し動作を起動するために、S31へ進む。

### [0142]

S31では、スイッチ701のオン、オフにより、巻戻し釦700が押し下げられたか否かの判定をする。押し下げられたと判定すると、S32へ進み、押し下げられていないと判定すると、押し下げられるまで、S31にとどまる。

S32では、計時時間tを0にセットする。

S33では、計時を開始する。

### [0143]

S34では、再度、スイッチ701のオン、オフにより、巻戻し釦700が押し下げられたか否かの判定をする。押し下げられたと判定すると、S35へ進み、押し下げられていないと判定すると、S31へ戻る。

S35では、計時時間 t が 1 秒以上か否かの判定をする。 1 秒以上と判定すると、 S36へ進み、 1 秒未満と判定すると、 S34へ戻る。

S36では、計時を停止し、S37へ進む。

#### [0144]

S37では、フラグC(2)が0か否かの判定をする。0と判定すると、高速 巻戻しと判断して、S38へ進み、1と判定すると、サイレント巻戻しと判断し て、S39へ進む。

S38では、フィルム給送装置109の動力源であるモータを100%のデューティ比、すなわちフル駆動させて、高速で巻戻し動作を行う。

S39では、フィルム給送装置109の動力源であるモータを所定のデューティ比(約75%程度の通電を行うデューティ比)によって駆動させて、モータの 騒音を低減した巻戻し動作を行う。

## [0145]

S40では、フラグC(3)が0か否かの判定をする。0と判定するとフィルム交換により、フィルム感度を自動設定(DX)に復帰するように、S41へ進み、以降の処理を行う。0以外、すなわち1と判定すると、設定されたフィルム感度を保持するために、S41,42をスキップしてS43へ進む。

#### [0146]

S41では、パラメータSがO以外か否かの判定をする。O以外と判定すると、自動設定に復帰するように、S42へ進み、Oと判定すると、既に自動設定であるので、S42をスキップして、S43へ進む。

S42では、パラメータSを0にセットして、フィルム感度自動設定に復帰さ させる。

#### [0147]

S43では、裏蓋検出装置106により、裏蓋が開放されているか否かを検出する。開放のときには、S44へ進み、閉鎖のときには開放されるまで、S43にとどまる。

S44では、フィルム検出装置107により、パトローネが装填されてフィルムがあるかないかを検出する。フィルムなしのときには、S45へ進み、フィルムありのときには、S43へ戻る。

S45では、パラメータFの値をOにセットして、カウンタを「E」表示する ようにして、S2へ戻る。

#### [0148]

以上詳しく説明したように、本実施形態によれば、以下のような種々の効果が ある。

(1) 本実施形態によるカメラのリセット装置は、リセット操作を行うことにより、一瞬表示が消灯するので、所定時間だけリセット操作、本実施形態では、露出補正卸500とブラケティング卸600を1秒間以上押すこと、を行ったことがわかる。

したがって、誤って途中でこれらの釦を押すのを中断して、リセットされない ことがあっても、表示が一瞬消灯しないので、リセットされていないことがわか る。もちろん、リセットされれば、表示が一瞬消灯するので、確実にリセットされたことを、カメラ操作者に示すことができる。

[0149]

(2) また、モードダイアルの各設定位置によって設定できる機能のみ、リセットするようにしたので、誤ってリセットしたくない機能までリセットされることがなく、どの機能がリセットされるかが容易にわかり、使い勝手のよいカメラのリセット装置を提供できる。

[0150]

### 【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、リセット操作を行うことにより、一瞬表示が消灯等のリセット表示をするので、確実にリセットされたことを、カメラ操作者が知ることができる。また、モード選択部の各モード設定位置において、設定できる機能のみ、リセットできるようにしたので、どの機能がリセットされるかが非常にわかりやすい。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施形態によるリセット装置を有するカメラを示すブロック図である

【図2】

図1のカメラの液晶表示部を示す図である。

【図3】

図1のカメラを示す上面図である。

【図4】

本実施形態によるカメラのリセット装置のメインルーチンを示すフローチャートである。

【図5】

本実施形態によるカメラのリセット装置のメインルーチンを示すフローチャートである。

【図6】

本実施形態によるカメラのリセット装置の設定・表示動作のサブルーチンを示すフローチャートである。

【図7】

本実施形態によるカメラのリセット装置の設定・表示動作のサブルーチンを示すフローチャートである。

【図8】

本実施形態によるカメラのリセット装置の設定・表示動作のサブルーチンを示すフローチャートである。

【図9】

本実施形態によるカメラのリセット装置の設定・表示動作のサブルーチンを示すフローチャートである。

【図10】

本実施形態によるカメラのリセット装置の設定・表示動作のサブルーチンを示すフローチャートである。

【図11】

本実施形態によるカメラのリセット装置の設定・表示動作のサブルーチンを示すフローチャートである。

【図12】

本実施形態によるカメラのリセット装置の設定・表示動作のサブルーチンを示すフローチャートである。

【図13】

本実施形態によるカメラのリセット装置のカスタム判定動作のサブルーチンを 示すフローチャートである。

【図14】

本実施形態によるカメラのリセット装置の表示例を示す図である。

【図15】

本実施形態によるカメラのリセット装置の表示例を示す図である。

【図16】

本実施形態によるカメラのリセット装置の表示例を示す図である。




# 【図17】

- 本実施形態によるカメラのリセット装置の表示例を示す図である。 【図18】
- 本実施形態によるカメラのリセット装置の表示例を示す図である。 【図19】
- 本実施形態によるカメラのリセット装置の表示例を示す図である。 【図 2 0 】
- 本実施形態によるカメラのリセット装置の表示例を示す図である。 【図21】
- 本実施形態によるカメラのリセット装置の表示例を示す図である。 【図22】
- 本実施形態によるカメラのリセット装置の表示例を示す図である。 【図23】
- 本実施形態によるカメラのリセット装置の表示例を示す図である。 【図24】
- 本実施形態によるカメラのリセット装置の表示例を示す図である。 【図25】
- 本実施形態によるカメラのリセット装置の表示例を示す図である。 【図 2 6】
- 本実施形態によるカメラのリセット装置の表示例を示す図である。 【図27】
- 本実施形態によるカメラのリセット装置の表示例を示す図である。 【図28】
- 本実施形態によるカメラのリセット装置の表示例を示す図である。 【符号の説明】
- 101 演算回路
- 102 液晶表示部
- 103 駆動回路
- 104 測光素子




- 105 露出制御装置
- 106 裏蓋検出装置
- 107 フィルム検出装置
- 108 パトローネ情報検出装置
- 109 フィルム給送装置
- 110 終端検出装置
- 200 サブコマンドダイアル
- 300 メインコマンドダイアル
- 400 モードダイアル
- 500 露出補正釦
- 600 ブラケティング釦
- 700 巻戻し釦
  - 900 レリーズ釦
  - 510,610 指標


【書類名】図面【図1】

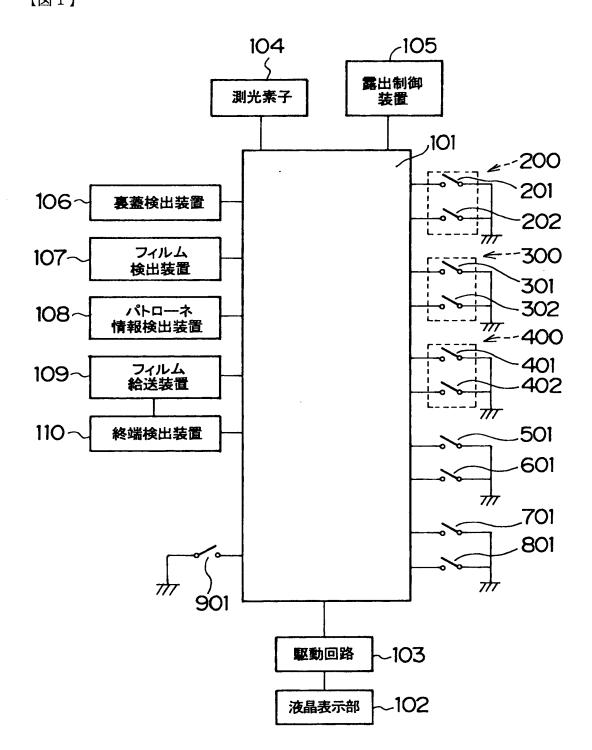


【図2】

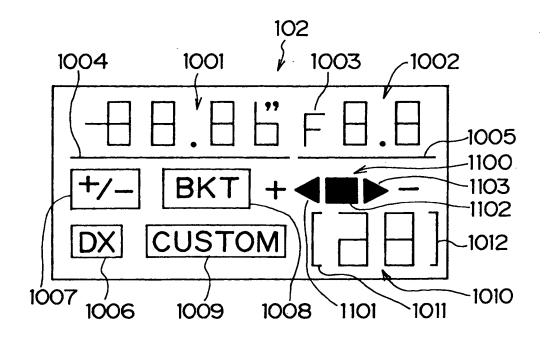


【図3】

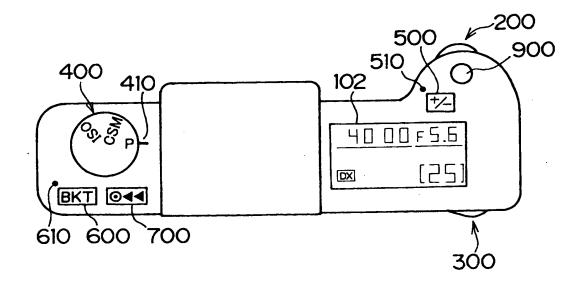


【図4】

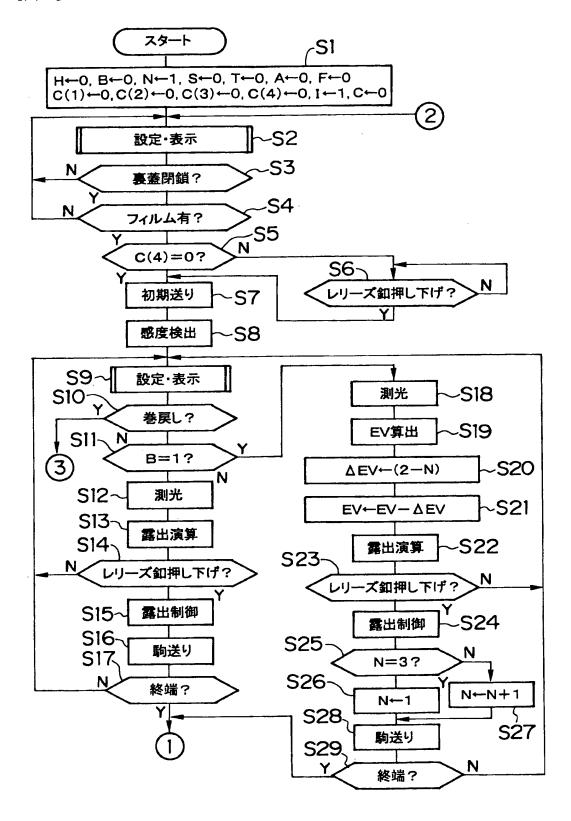


【図5】

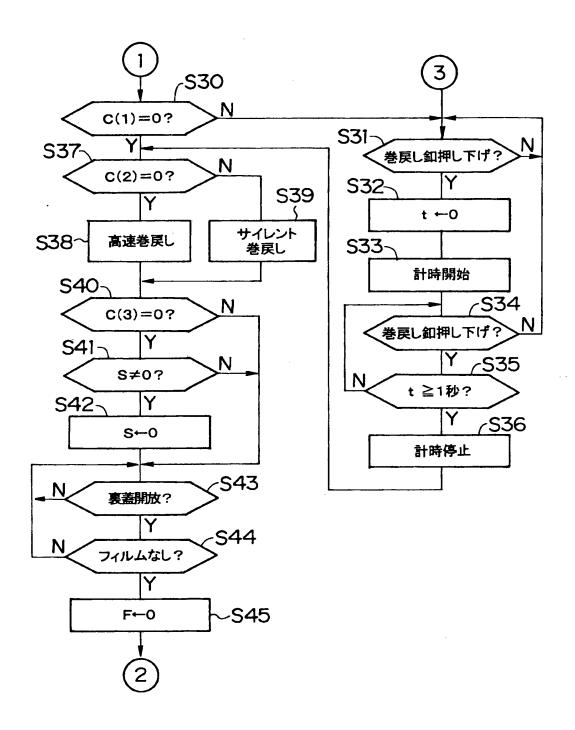


# 【図6】

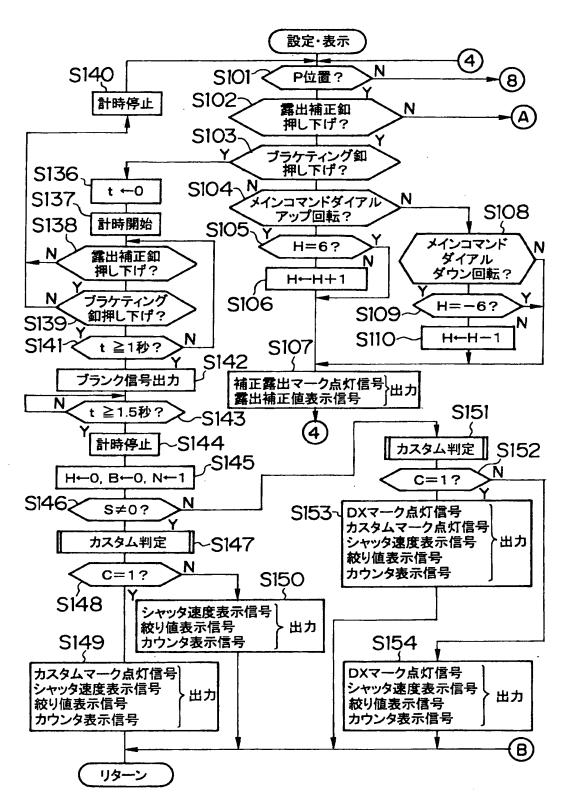


# 【図7】

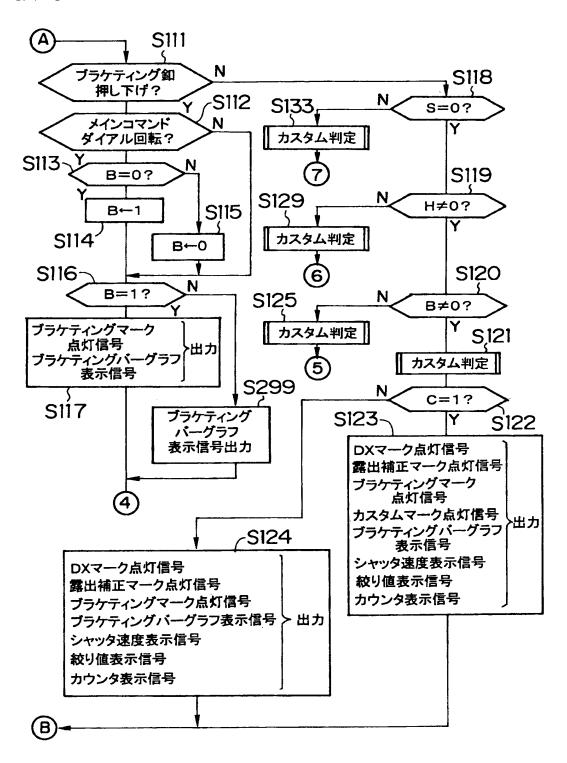


【図8】

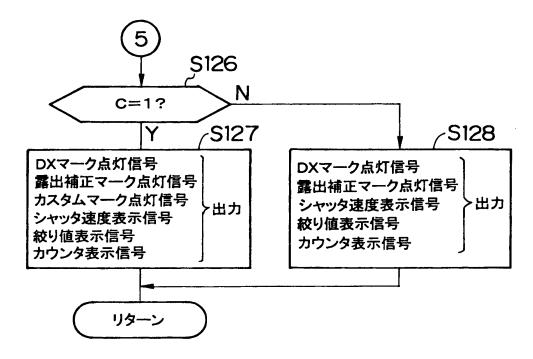


【図9】

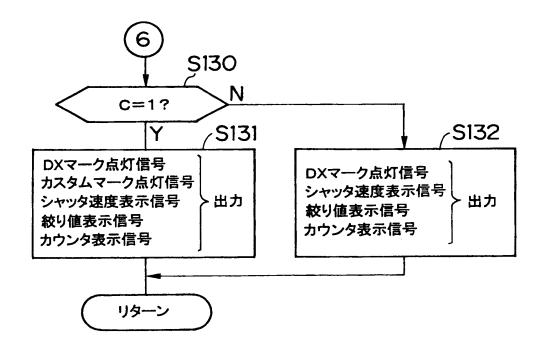


【図10】

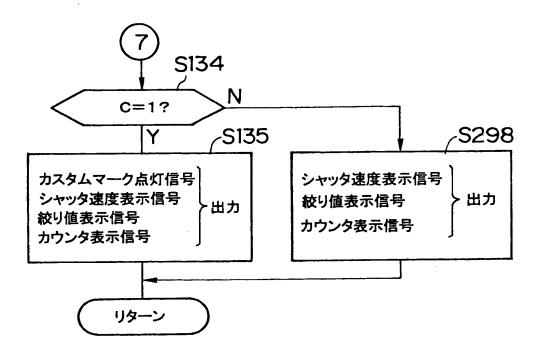


【図11】

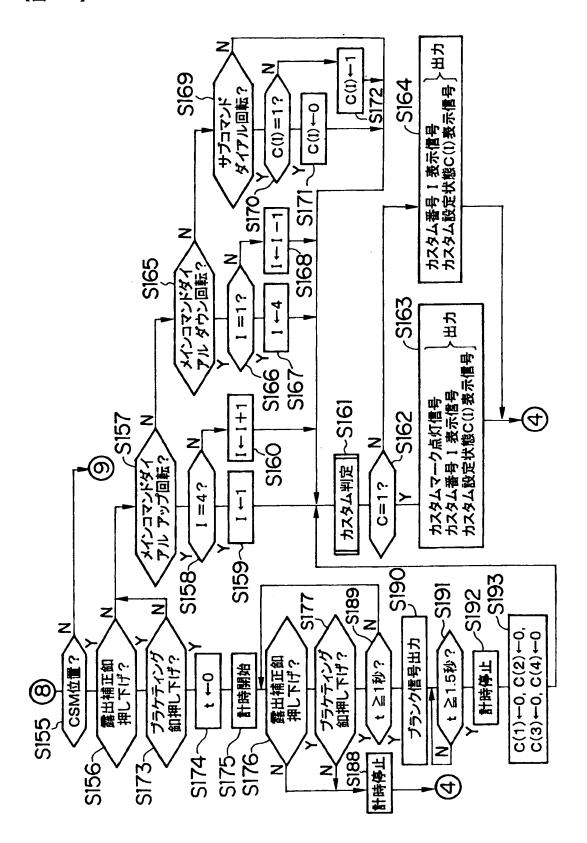


【図12】

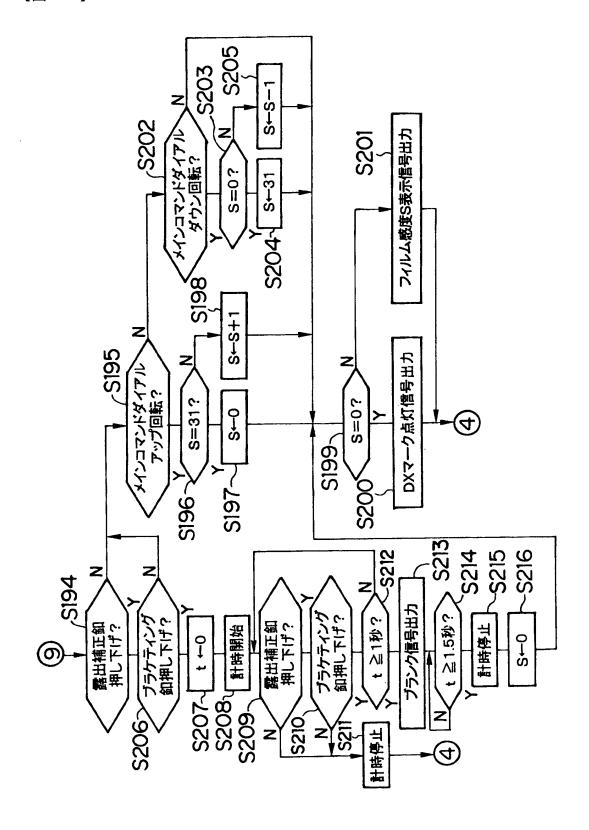


【図13】

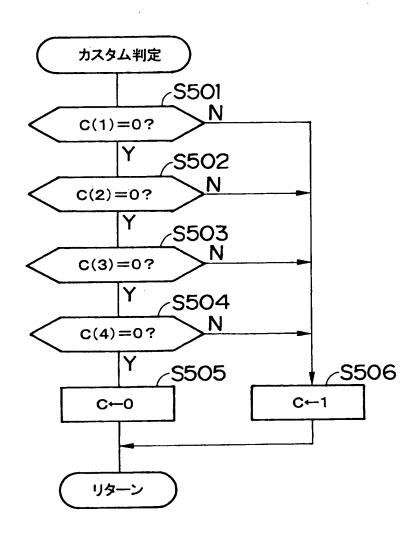


【図14】

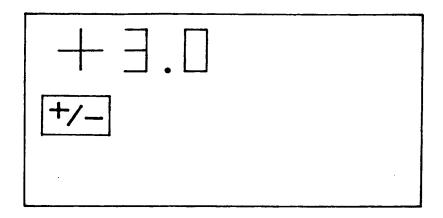


# 【図15】

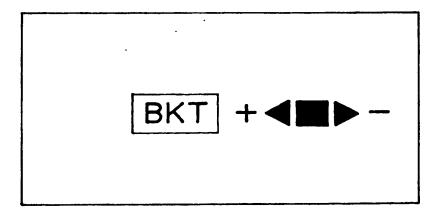


【図16】

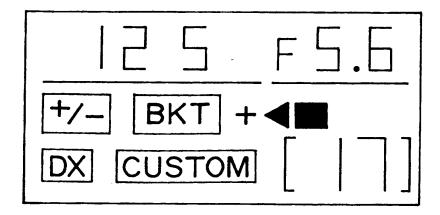


【図17】

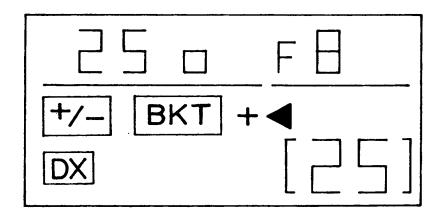


【図18】

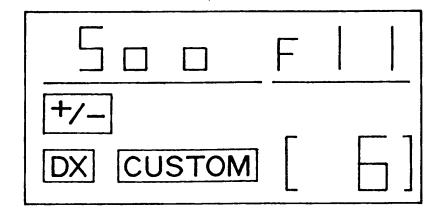


【図19】

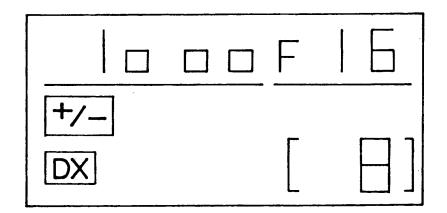


【図20】

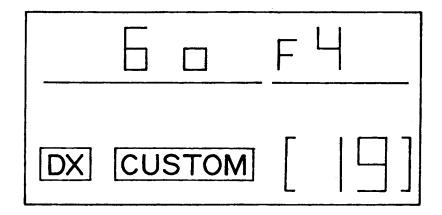


【図21】

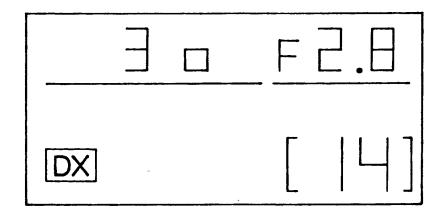


【図22】

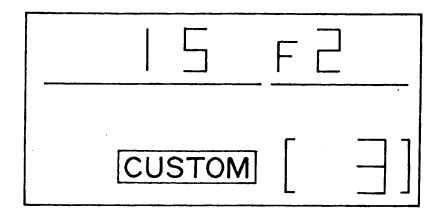


【図23】

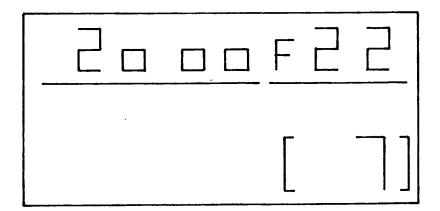

【図24】

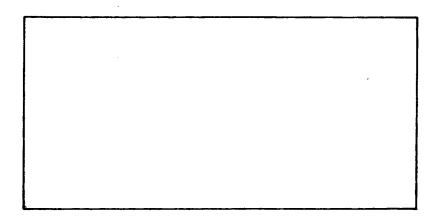

【図25】

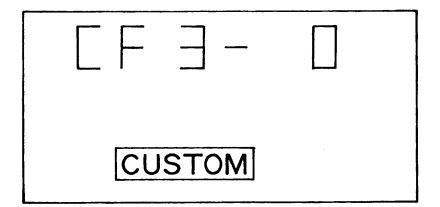




【図26】

F	_	

【図27】

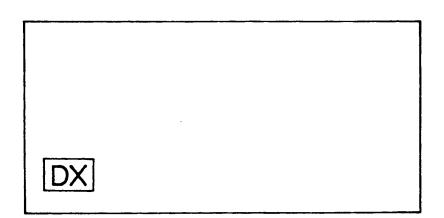

•

【図28】

1		
	-	

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 リセットされたか否かが容易に理解できるカメラのリセット装置を提供する。

【解決手段】 カメラの設定及び/又は制御状態を表示する液晶表示部102と、撮影に関連し又は関連しない異なる機能(P, CSM, ISO等)を選択・設定可能な少なくとも1つのモード設定位置を選択するモードダイヤル400と、前記機能を選択・設定するコマンドダイヤル(200,300)と、前記機能を所定の初期状態にリセットするリセット操作部(露出補正卸500とブラケッティング卸600の同時押し)と、を有するカメラのリセット装置において、リセット操作部が操作されたときに、液晶表示部102に、一瞬表示が消灯等のリセット表示を行なう演算回路101を備えた。

【選択図】 図1

# 出願人履歴情報

識別番号

[000004112]

1. 変更年月日

1990年 8月29日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

氏 名

株式会社ニコン

出願人履歴情報

識別番号

[592217093]

1. 変更年月日 1998年 7月17日

[変更理由] 住所変更

住 所 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番3号

氏 名 株式会社ニコンシステム